




PAGER-UPDATE-ANLEITUNG



1. Aufbau & Vorbereitung

1.1. Laptop starten

- Laptop aufklappen
- Einschaltknopf oben rechts betätigen

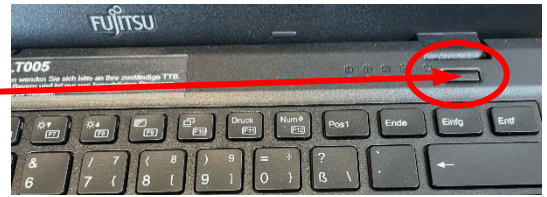




1.2. BitLocker-Code eingeben

- Eingabe: * * * * * (Code bei TTB erhältlich)
- Wird der Code nicht innerhalb von 20 Sek. Eingegeben, schaltet sich der Laptop selbständig wieder ab.




1.3. WLAN einrichten


- **Wenn kein WLAN vorhanden, weiter mit 1.4**
- Auf das Icon  am Bildschirm **1x** drücken
- Es öffnet sich der WLAN Auswahldialog
 - gewünschtes WLAN-Netzwerk auswählen
 - ggf. Login-Daten eingeben
- Wenn Verbindung vorhanden, dann durch Drücken des Buttons  wieder zurück zum Home-Bildschirm

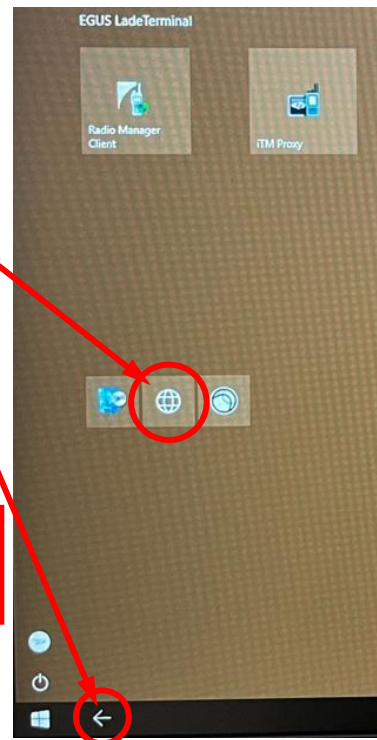

Eine Verbindung mit öffentlichen WLAN-Netzwerken mit Anmelde-Webseite ist nicht möglich!!!

1.4. iTM Proxy starten


- Auf das Icon  am Bildschirm **1x** drücken

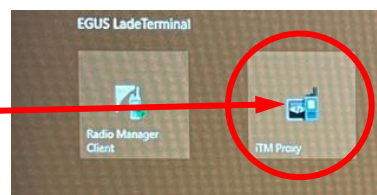

- iTM Proxy bereit für Online-Update

- **Falls kein WLAN vorhanden:**


Button  drücken

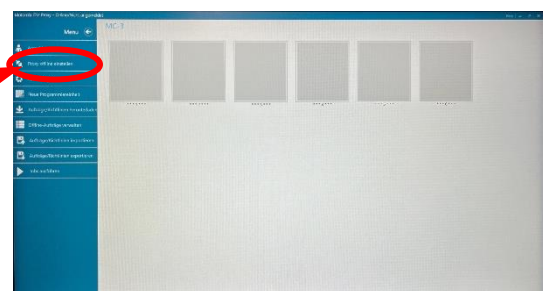

2. Pager-Update durchführen

2.1. Vorbereitung am Pager

- Pager einschalten
- Akku muss mindestens 50% geladen sein



2.2. Pager an Programmiersystem anstecken

- USB-Stecker an USB-Anschluss vom Pager anstecken



2.3. Updateprozess

- Prozess startet automatisch
- Erkennbar durch „orange“ Anzeigen im Bildschirm des Pagers und am Monitor des Laptops


Anzeigen am Pager:



- Der Updateprozess dauert ca. 3-5 Minuten!

Sind parallel mehrere Pager angeschlossen kann der Prozess auch etwas länger dauern als 3-5 Minuten.

Anzeige am Monitor des Laptops:

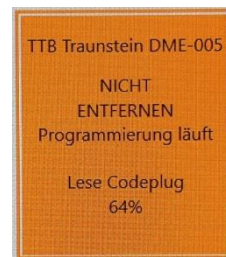

2.4. Updateprozess beendet


- Prozess beendet automatisch
- Erkennbar durch „grüne“ Anzeigen im Bildschirm des Pagers und am Monitor des Laptops

Anzeige am Pager:



- USB-Kabel vom Pager abstecken
- Pager ist wieder betriebsbereit und alarmierbar!

Anzeige am Monitor des Laptops:

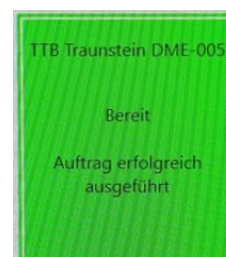

ACHTUNG:

Wurden beim Update neue Alarm-Gruppen (z.B. für BRK, MHD, Bergwacht, Wasserwacht, ...) auf den Pager aufgebracht, muss auch für den Bereich Feuerwehr, wieder eine komplette ALUS-Programmierung stattfinden.

In diesem Falle wurden die Schleifen-Informationen vom Pager gelöscht!


3. Verhalten in besonderen Situationen / Fehlerbehebung

3.1. Passworteingabe nach Bildschirmschoner

- es ist kein Passwort erforderlich
- Bestätigung mit „Return“-Taste

3.2. Fehlermeldung „mehrere Instanzen“


- Fehlermeldung durch drücken des Button OK bestätigen
- Die Meldung erscheint, weil eine gewünschte Software mittels „Doppelclick“ aufgerufen wurde. Somit startet die Software 2x und es kommt zum Fehler.
- Anschließend den entsprechenden Button nur 1x drücken um die Software zu öffnen

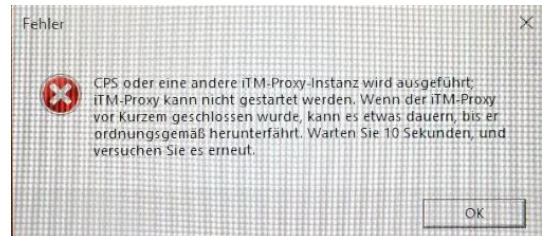

3.3. Fehlermeldung „Datenverarb.fehler [-715]“

- Erscheint am Monitor des Laptops eine Fehlermeldung Datenverarb.fehler [-715], konnte der Auftrag nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.
- Das Update wurde nicht auf den Pager aufgebracht, obwohl die Anzeige auf dem Pager „grün“ wird
- In diesem Falle ist das Team der TTB zu verständigen
- Für den Pager muss ein neuer Programmierauftrag durch einen TTB-Mitarbeiter erzeugt werden.

Anzeige am Monitor des Laptops:

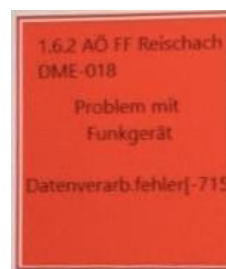

4. Kontakt zum TTB-Team

- zu den Bürozeiten:
Montag – Donnerstag: 07:30 – 16:30 Uhr
Freitag: 07:30 – 12:00 Uhr
Tel.: 0861 / 209350 – 165
E-Mail: digitalfunk@ttb-traunstein.de
- außerhalb der Bürozeiten:
keine offizielle Bereitschaft vorhanden
Tel.: 0160 / 97554619
E-Mail: digitalfunk@ttb-traunstein.de

